

改訂版

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

1000 日 月 年 日

Ver 1.71

198 [9] MONTH: [10] DAY: [24] Y+ [992]

Written by: 紀行 (T. Kii)

朝岡 (I. Asaka)

OPERATION: PK5 2155-304

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	891024-0103		891024-0309	891024-0413	891024-0516
AOS	1:03:04	:	4:25:27	6:06:46	7:48:03
LOS	1:14:41	:	4:37:22	6:18:40	7:59:10
ELMX	18.80 8:53	:	天頂通過	58° 11:59	19.82 53:58
COMMANDS	BC(0)05-0000000000 MNV STRT BC(0)05-00007F099E SLEW(+) STTRK LACMODE LC E1/E2 ON BC(0)C0-99 HV BC(0)C1-99 normal BC(0)C2-99 BC(0)C3-99	あ は の 交 信 中	BC(0)05-0000000000 MNV STRT BC(0)05-702F23000A MNV STRT		Quick HI BIT LOW Quick HI LHV RED TMS ON 見出しのLow Bit に入感。結局衛星は 正常にたどり、受信器の 設定ミスと判明。
TLMS	Rep.		Rep.	Ranging	Nop.
ACS	Slew 68.94 to PK5		Trim MNV	Nop.	Nop.
EVEN	1:04 (57.37) (87.80) (141.27)	2:20 (57.18) (87.82) (210.19)	アンテナが 天頂で太 はすれ。 後方のアン テナは、5分 間 Rep モード使用 は避けよう。	5:16:59 (57.36) (87.58) (210.25)	PC Rep モード。 6周目を うつす。
SI	1:10:00	:	4:33:00	6:15:00	
PC PLAN	1 OG-5 1:12 2 BIT MED 1:14 3 TMS ON 1:16 19 LHV RED 1:48 27 OG-4 2:04 38 OG-5 2:26 69 LHV RED 3:28 75 OG-4 3:40 86 OG-5 4:02 96 OG-2 4:22 97 OG-3 4:24		1 OG-5 4:35 2 BIT MED 4:37 3 TMS ON 4:39 18 OG-4 5:09 33 OG-5 5:39 46 OG-3 6:05	1 OG-5 6:17 2 BIT MED 6:19 3 TMS ON 6:21 18 OG-4 6:51 32 OG-5 7:19 44 OG-1 7:43 45 OG-3 7:45	PASS 6 891024-0620 9:31:18 9:35:57 EL Max ~ 3° TMS HI TLMS = Rep ACS = NOP. PC STAT 7:36:39 39 BIT LOW 10:53 40 OG-5 10:55 41 TMS ON 10:57 204 OG-4 16:23 210 BIT LOW 16:35 211 OG-5 16:37 291 OG-6 17:17 707 OG-5 9:09 968 OG-4 17:51 972 OG-2 17:59 973 OG-3 18:01
COMMENT	3周目は、天頂でアンテナが太はすれ。かなり長い時間をロスしたので、後方のアンテナは使わないで、 良い6周目のアンテナを使って下さい。(因平さんへ)。 5周目、Bit Low 的な入感。Quick HI 6秒かす。PCはBit Low は含みません。その後受信 器のパスを変更後 HI で正常入感。5分以上ロスし、PC Write, Rep します。結局受信器の 設定ミス(たぶんアンテナの時)によるものと判明。Backup の6pass目を行う。6pass目は、何か はかTMS HI が通らず(コネクター?) して PC Write = Err 33秒で止まる。EL=0°で PC start。 今後、このようなことがおこらぬよう、アンテナ後方からの形状設定確認 が必要と判明いたしました。				
SANGLE	149.5 → 149.8	SYT-Y TEMP. (max) 17.2 °C	MIN. -BAT-V (EOD) A 18.8 V (A/B 18.9 V)	6周目は、スリムがあり過ぎました。報告は!!	